


ELEWACJA FRONTOWA – STAN PROJEKTOWANY

1:100

PRZEKRÓJ A–A

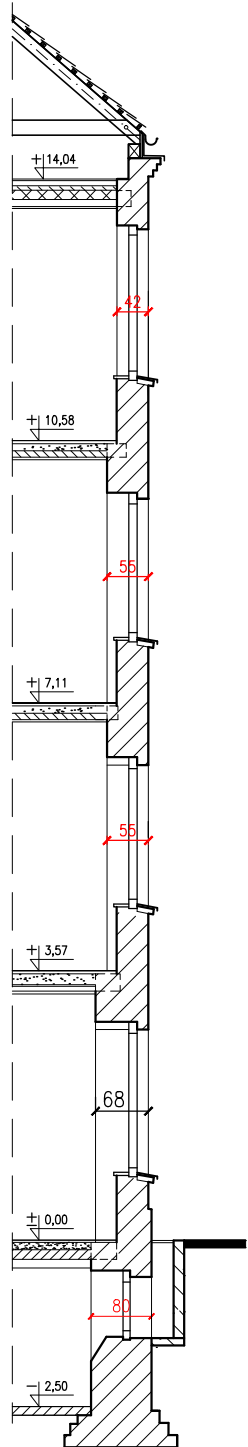

- ZAWILGOCENIA ŚCIANY ZEWN. FRONTOWEJ BUDYNKU W POZIOMIE PRZYZIEMIA (BRAK SPRAWNYCH IZOLACJI P–WILGOC.)
  - USZKODZENIA (SPEKANIA, ZAWILGOCENIA) ŚCIANY ZEWN. FRONTOWEJ ORAZ BARDZO DUŻE USZKODZENIA (UBYTKI, ODSPOJENIA OD PODŁOŻA I ZAWILGOCENIA) TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI FRONTOWEJ W POZIOMIE I–go, II–go i III–go PIĘTRA
  - POWŁOKI MALARSKIE NA ELEWACJI FRONTOWEJ CAŁKOWICIE WYPUŁKANE
- PROJEKTOWANE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ – W KOLEJNOŚCI I ZAKRESIE PRZEDSTAWIONYM PONIŻEJ

PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH ELEWACJI FRONTOWEJ :

- WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH: POZIOMYCH I PIONOWYCH – NA PODZIEMNEJ CZĘŚCI ŚCIANY FRONTOWEJ/PIWNICZNEJ – WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 5 i 6
- DOKONANIE ROZBIÓKI POZOSTAŁOŚCI USZKODZONYCH TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ELEWACJI FRONT. W POZIOMIE I–go, II–go i III–go PIĘTRA ORAZ ROZBIÓRKA USZKODZONYCH (ZAWILGOCONYCH, ODSPOJONYCH OD PODŁOŻA) FRAGMENTÓW TYNKÓW W POZIOMIE PARTERU (W TYM CAŁOŚCI TYNKÓW POKRYWAJĄCYCH COKÓŁ ELEWACJI ; SZACUJE SIĘ ŻE ROZBIÓRCE PODLEGAĆ BĘDĄ ZACHOWANE TYNKI ZEWN. – O POW. OK. 35,0 m kw. – POKRYWAJĄCE ELEWACJĘ FRONTOWĄ
- NAPRAWA/WZMOCNIENIE USZKODZONYCH/SPEKANYCH PIONOWO I UKOŚNIE/ FRAGMENTÓW ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ FRONTOWEJ BUDYNKU – Z ZASTOSOWANIEM METODY "ZSZYCIA MURU" PRĘTAMI STAŁOWYMI ORAZ WYPEŁNIENIE PĘKNIĘĆ I ZARYSOWAŃ MURU SUSPENCJĄ CEMENTOWĄ (WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. NR 4)
- OCZYSZCZENIE POZOSTAŁYCH (W POZIOMIE PARTERU) – ZACHOWANYCH W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POW. ZEWNĘTRZNEJ MURU/ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU – Z ZABRUDZEŃ, SADZY I POZOSTAŁOŚCI POWŁOK MALARSKICH
- WYKONANIE/UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, CEMENTOWO–WAPIENNYCH, NAKRAPIANYCH (DOTYCZY TYNKÓW NA GŁÓWNYCH POWIERZCHNIACH ELEWACJI FRONTOWEJ), ORAZ ZATARTYCH NA GŁADKO (DOTYCZY TYNKÓW – NA OŚCIEŻACH OKIEN I DRZWI WEJŚCIOWYCH, ORAZ NA OPASKACH O SZERO–KOSCI 5cm – WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH)
- ZAMONTOWANIE – NA ISTNIEJĄCYCH OKAPNIKACH PODOKIENNYCH (Z CEGŁY CERAM. UŁOŻONEJ NA PŁASKO) – PARAPETÓW ZEWN. PODOKIENNYCH – WYKONANYCH Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ O GRUB. 0,6 mm
- MAŁOWANIE TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI, NAKRAPIANYCH I ZATARTYCH NA GŁADKO – Z ZASTOSOWANIEM FARB KRZEMIANOWYCH – ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ OKREŚLONĄ NA RYS. NR 16
- RENOWACJA DREWNIANEJ BRAMY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU (WYMIANA SPEKANEGO SZKLENIA, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW DREWNA + MAŁOWANIE LAKIEROBEJCĄ)

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres obiektu budowl.	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, REMONT I DOCIEПЛENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ŚCIAN PIWNICZNYCH, REMONT PIWNIC I STROPU NAD PIWNICAMI, REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ REMONT STROPODACHU – BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KAROLA MIARKI 1 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Miarki 1 we Wrocławiu, z/s przy ul. Karola Miarki 1, 50–306 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA FRONTOWA – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 11–2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Architektura	mgr inż. arch. Michał Wyczalkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 11–2024	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisinski	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 11–2024	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja	mgr inż. Alicja Dobek	Nr uprawnień bud. 984/93	Data 11–2024	Podpis
Skala 1:100	Numer rysunku		2	Stadium: P.T.